



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale VI
Riqualificazione Urbana-Edilizia-Periferie
Servizio Edilizia Monumentale

SERVIZIO EDILIZIA
MONUMENTALE

Prot. 105 Data 9/2/10

Handwritten signature and initials

Al Dirigente del
Servizio Edilizia Monumentale
arch. Antonio Cirillo

Oggetto : sopralluogo in villa Comunale del giorno 09.02.2010

A seguito di nota n. 528 del 05.02.2010 con cui veniva richiesto un sopralluogo urgente per verificare la struttura metallica della Cassa Armonica, i sottoscritti si sono recati in data 09.02.2010 presso la Villa Comunale alle ore 10.00. Sul luogo era presente il dott. Campolo del Servizio Gestione Grandi Parchi della Direzione Centrale III.

Dalla verifica dello stato dei luoghi è emerso che:

- lo stato di tutta la struttura metallica della Cassa Armonica appare in precarie condizioni di conservazione tanto che si è potuto riscontrare la caduta di un pezzo in ghisa dalla decorazione floreale della cupola e la mancanza in più punti di parti della stessa.
- lo stucco fermavetro risulta, per quanto è stato possibile osservare, lesionato o addirittura mancante.
- alcuni vetri della cupola risultano lesionati.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che le cattive condizioni della struttura rendano pericoloso l'utilizzo e il passaggio nei pressi della stessa.

Tale struttura necessita di un intervento radicale di restauro da effettuarsi previa redazione di un progetto da sottoporre all'approvazione della Sovrintendenza, pertanto nelle more di definizione di tale procedura sarebbe opportuno un transennamento dell'area circostante mediante recinzione metallica di h=2m fissata al suolo con apposite basi in cemento ad una distanza di circa 1,5m dal bordo della struttura per impedirne la praticabilità.

Handwritten signature and initials



Direzione Centrale VI
Riqualificazione Urbana-Edilizia-Periferie
Servizio Edilizia Monumentale

In occasione di tale sopralluogo i sottoscritti, su richiesta del dott. Campolo, si sono recati anche presso il tempietto dedicato al Tasso, già oggetto di precedenti sopralluoghi, e hanno constatato l'aggravarsi delle lesioni nella cupola in muratura e il distacco di frammenti lapidei ritrovati alla base del tempietto.

Anche in questo caso le condizioni statiche appaiono precarie con possibile pericolo di crollo, ed inoltre il transennamento esistente non appare idoneo ad un adeguata protezione per la pubblica incolumità, essendo realizzato con transenne di altezza limitata e poste a ridosso della struttura.

Alla luce di quanto su indicato appare opportuno realizzare un transennamento dell'area circostante con le medesime modalità già riportate in precedenza ed inoltre per evitare il crollo della struttura occorre mettere in opera opportune puntellature lungo l'architrave negli spazi compresi tra i pilastri.

Geom. Alberto Buonomo

arch. Monica Michelino